




DESCRIÇÃO MATERIAIS DE ACABAMENTO	
PISOS	
P1	EXECUTAR REGULARIZAÇÃO E PISO EM GRANITO
SUBSTITUIR PEÇAS DETERIORADAS DO ASSOALHO	
P2	EXECUTAR DESCUPINIZAÇÃO DAS PEÇAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA
P3	APLICAR TRATAMENTO CUPINICIDA
P4	ALICAR VERNIZ IMPERMEABILIZANTE
RETIRAR PISO CERÂMICO	
P5	EXECUTAR PISO EM GRANITO
EXECUTAR PISO DE CONCRETO ARMADO COM TELA (E = 8 CM)	
P6	REGULARIZAÇÃO DE BASE (E = 3 CM)
P7	EXECUTAR PISO EM GRANITO
P8	REGULARIZAÇÃO DE BASE (E = 3 CM)
P9	EXECUTAR PISO EM GRANITO
PAREDE	
R1	RETIRAR TODO O REBOCO DETERIORADO
R2	EXECUTAR REBOCO NOVO
R3	APLICAR PINTURA ACRILICA - COR BRANCO NEVE
RETIRAR REVESTIMENTO CERÂMICO	
R4	EXECUTAR REBOCO NOVO
R5	APLICAR PINTURA ACRILICA - COR BRANCO NEVE
EXECUTAR CHAPISCO E EMBOÇO	
R6	ASSENTAR REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 25X35CM, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, DEGRISA OU PORTOBELLO OU EQUIVALENTE
EXECUTAR REBOCO	
R7	APLICAR PINTURA ACRILICA - COR BRANCO NEVE
TETOS	
T1	EXECUTAR FORRO EM MADEIRA
T2	APLICAR VERNIZ
T3	RETIRAR FORRO EM MADEIRA DETERIORADO
T4	EXECUTAR FORRO EM MADEIRA NOVO
T5	EXECUTAR FORRO EM GESSO LISO
T6	PINTURA TINTA PVA - COR BRANCO NEVE

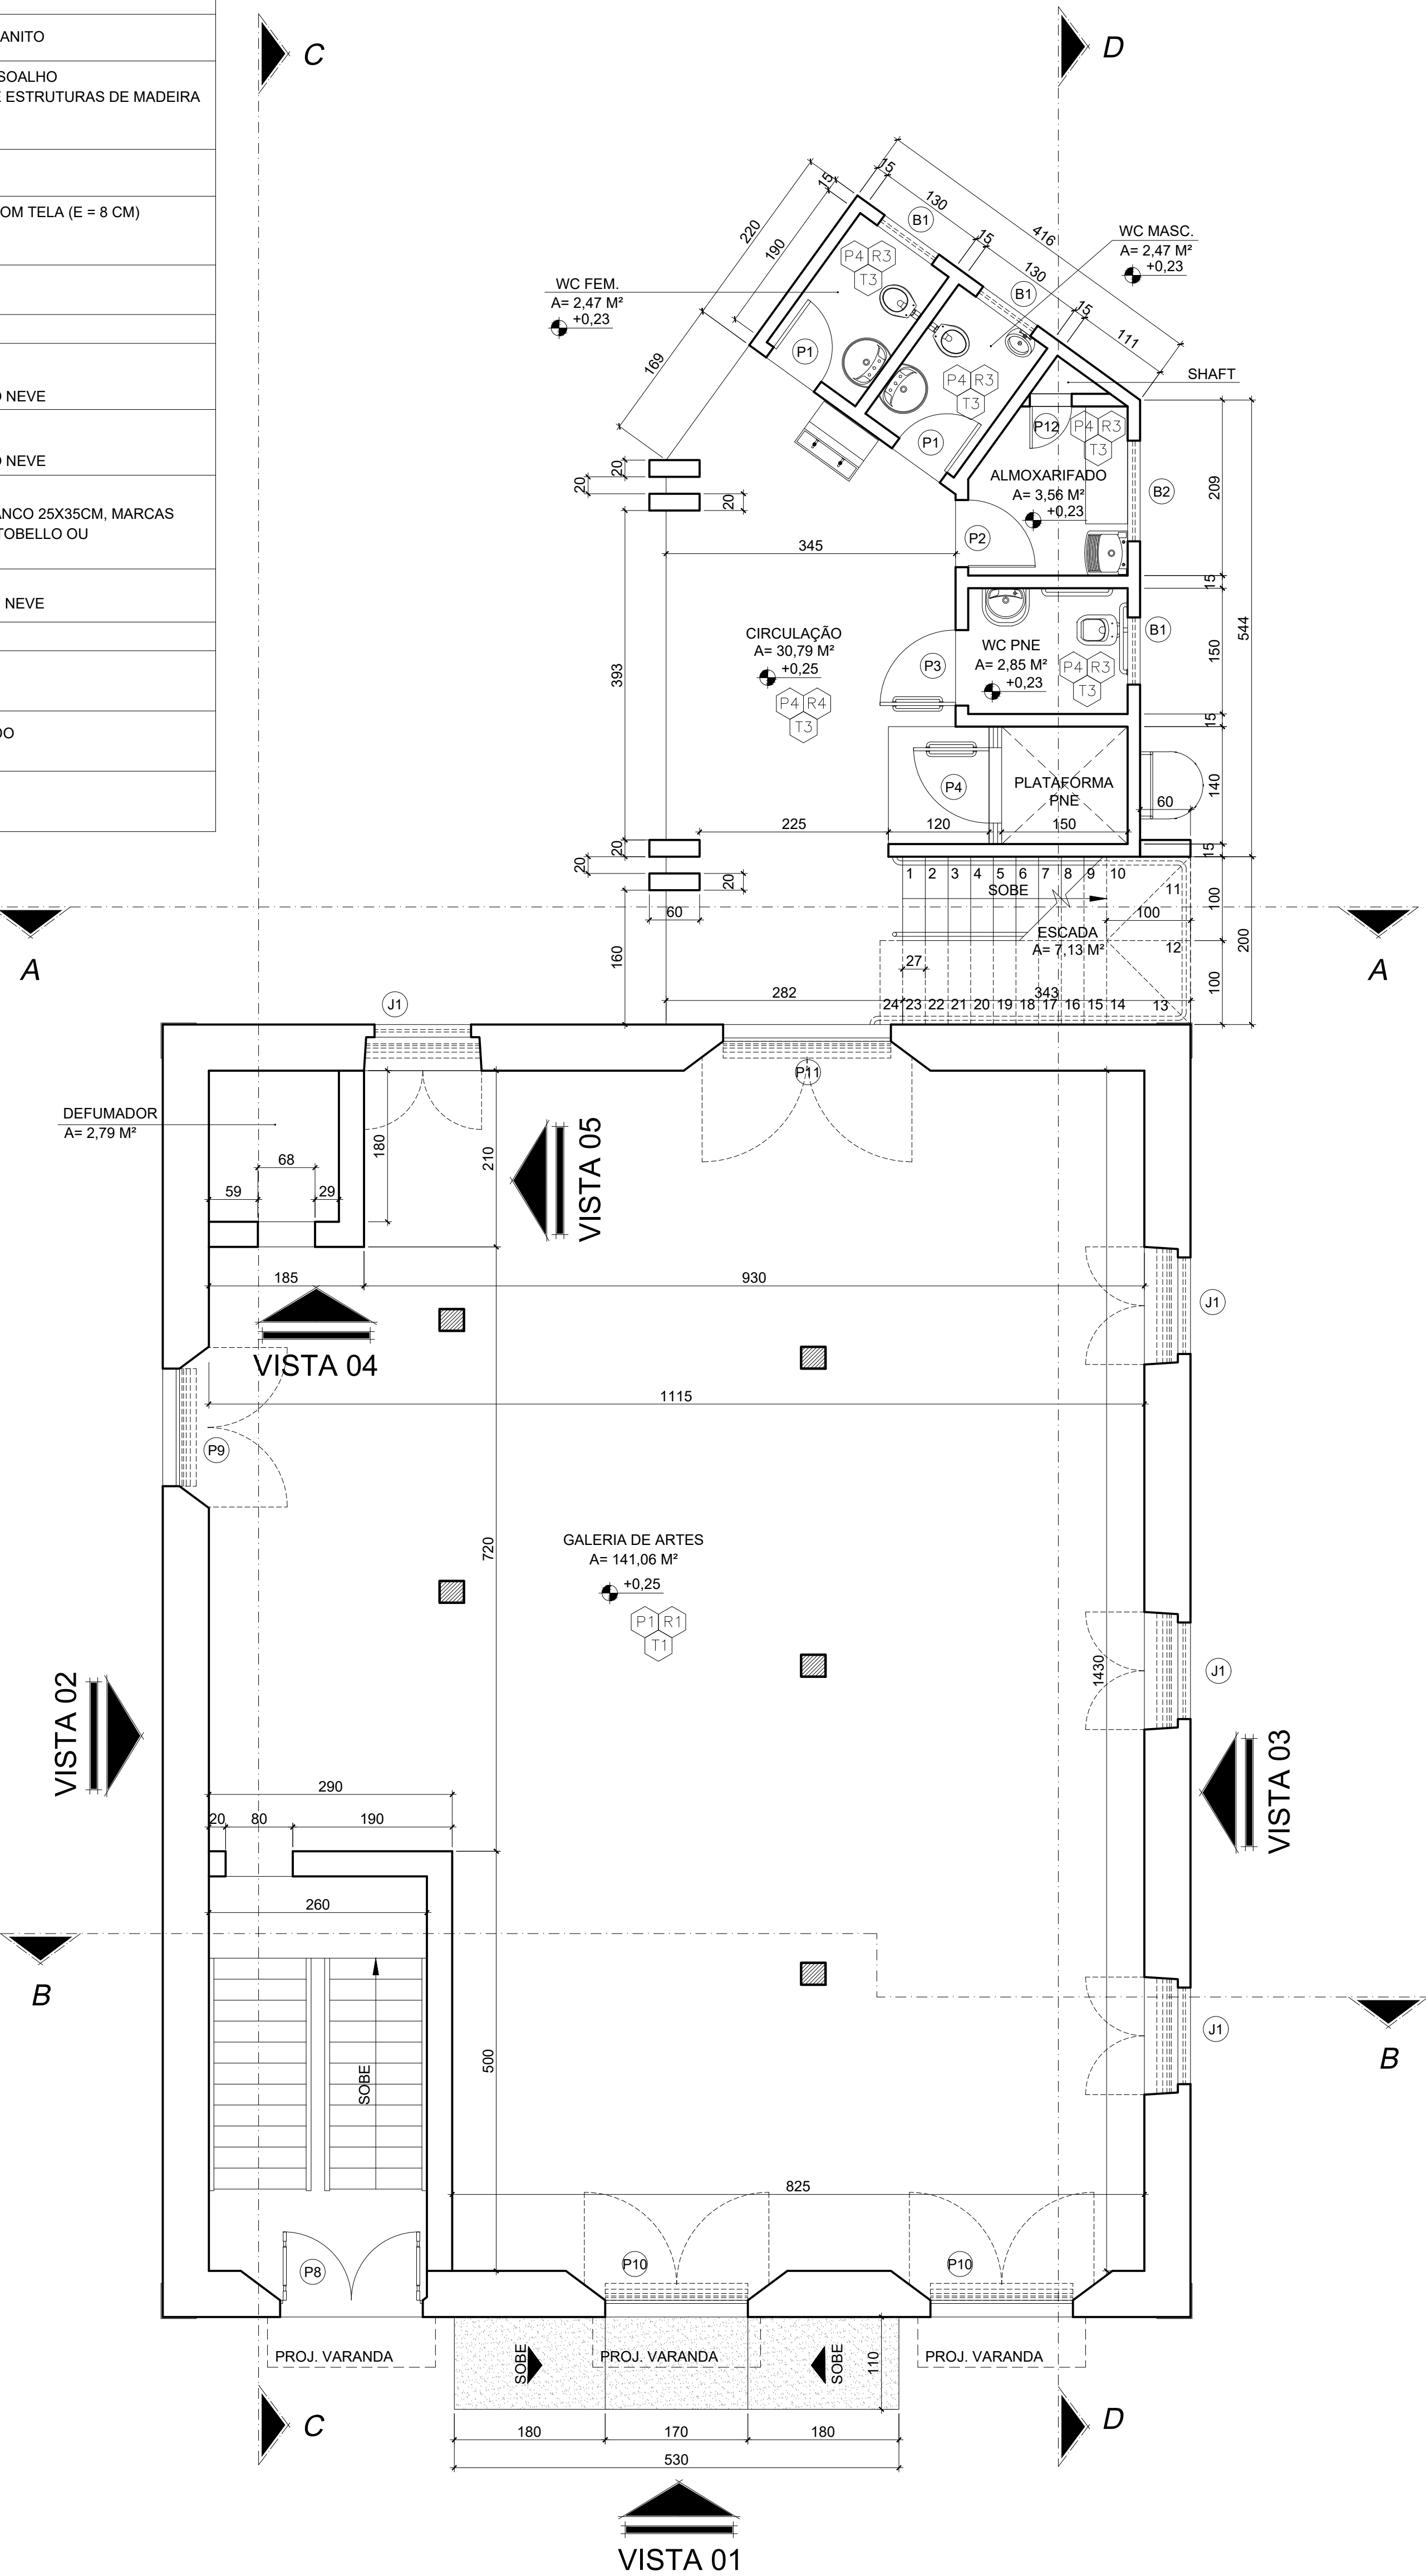


PLANTA BAIXA - PAV. TÉRREO - GALERIA DE ARTES
ESC. 1/50

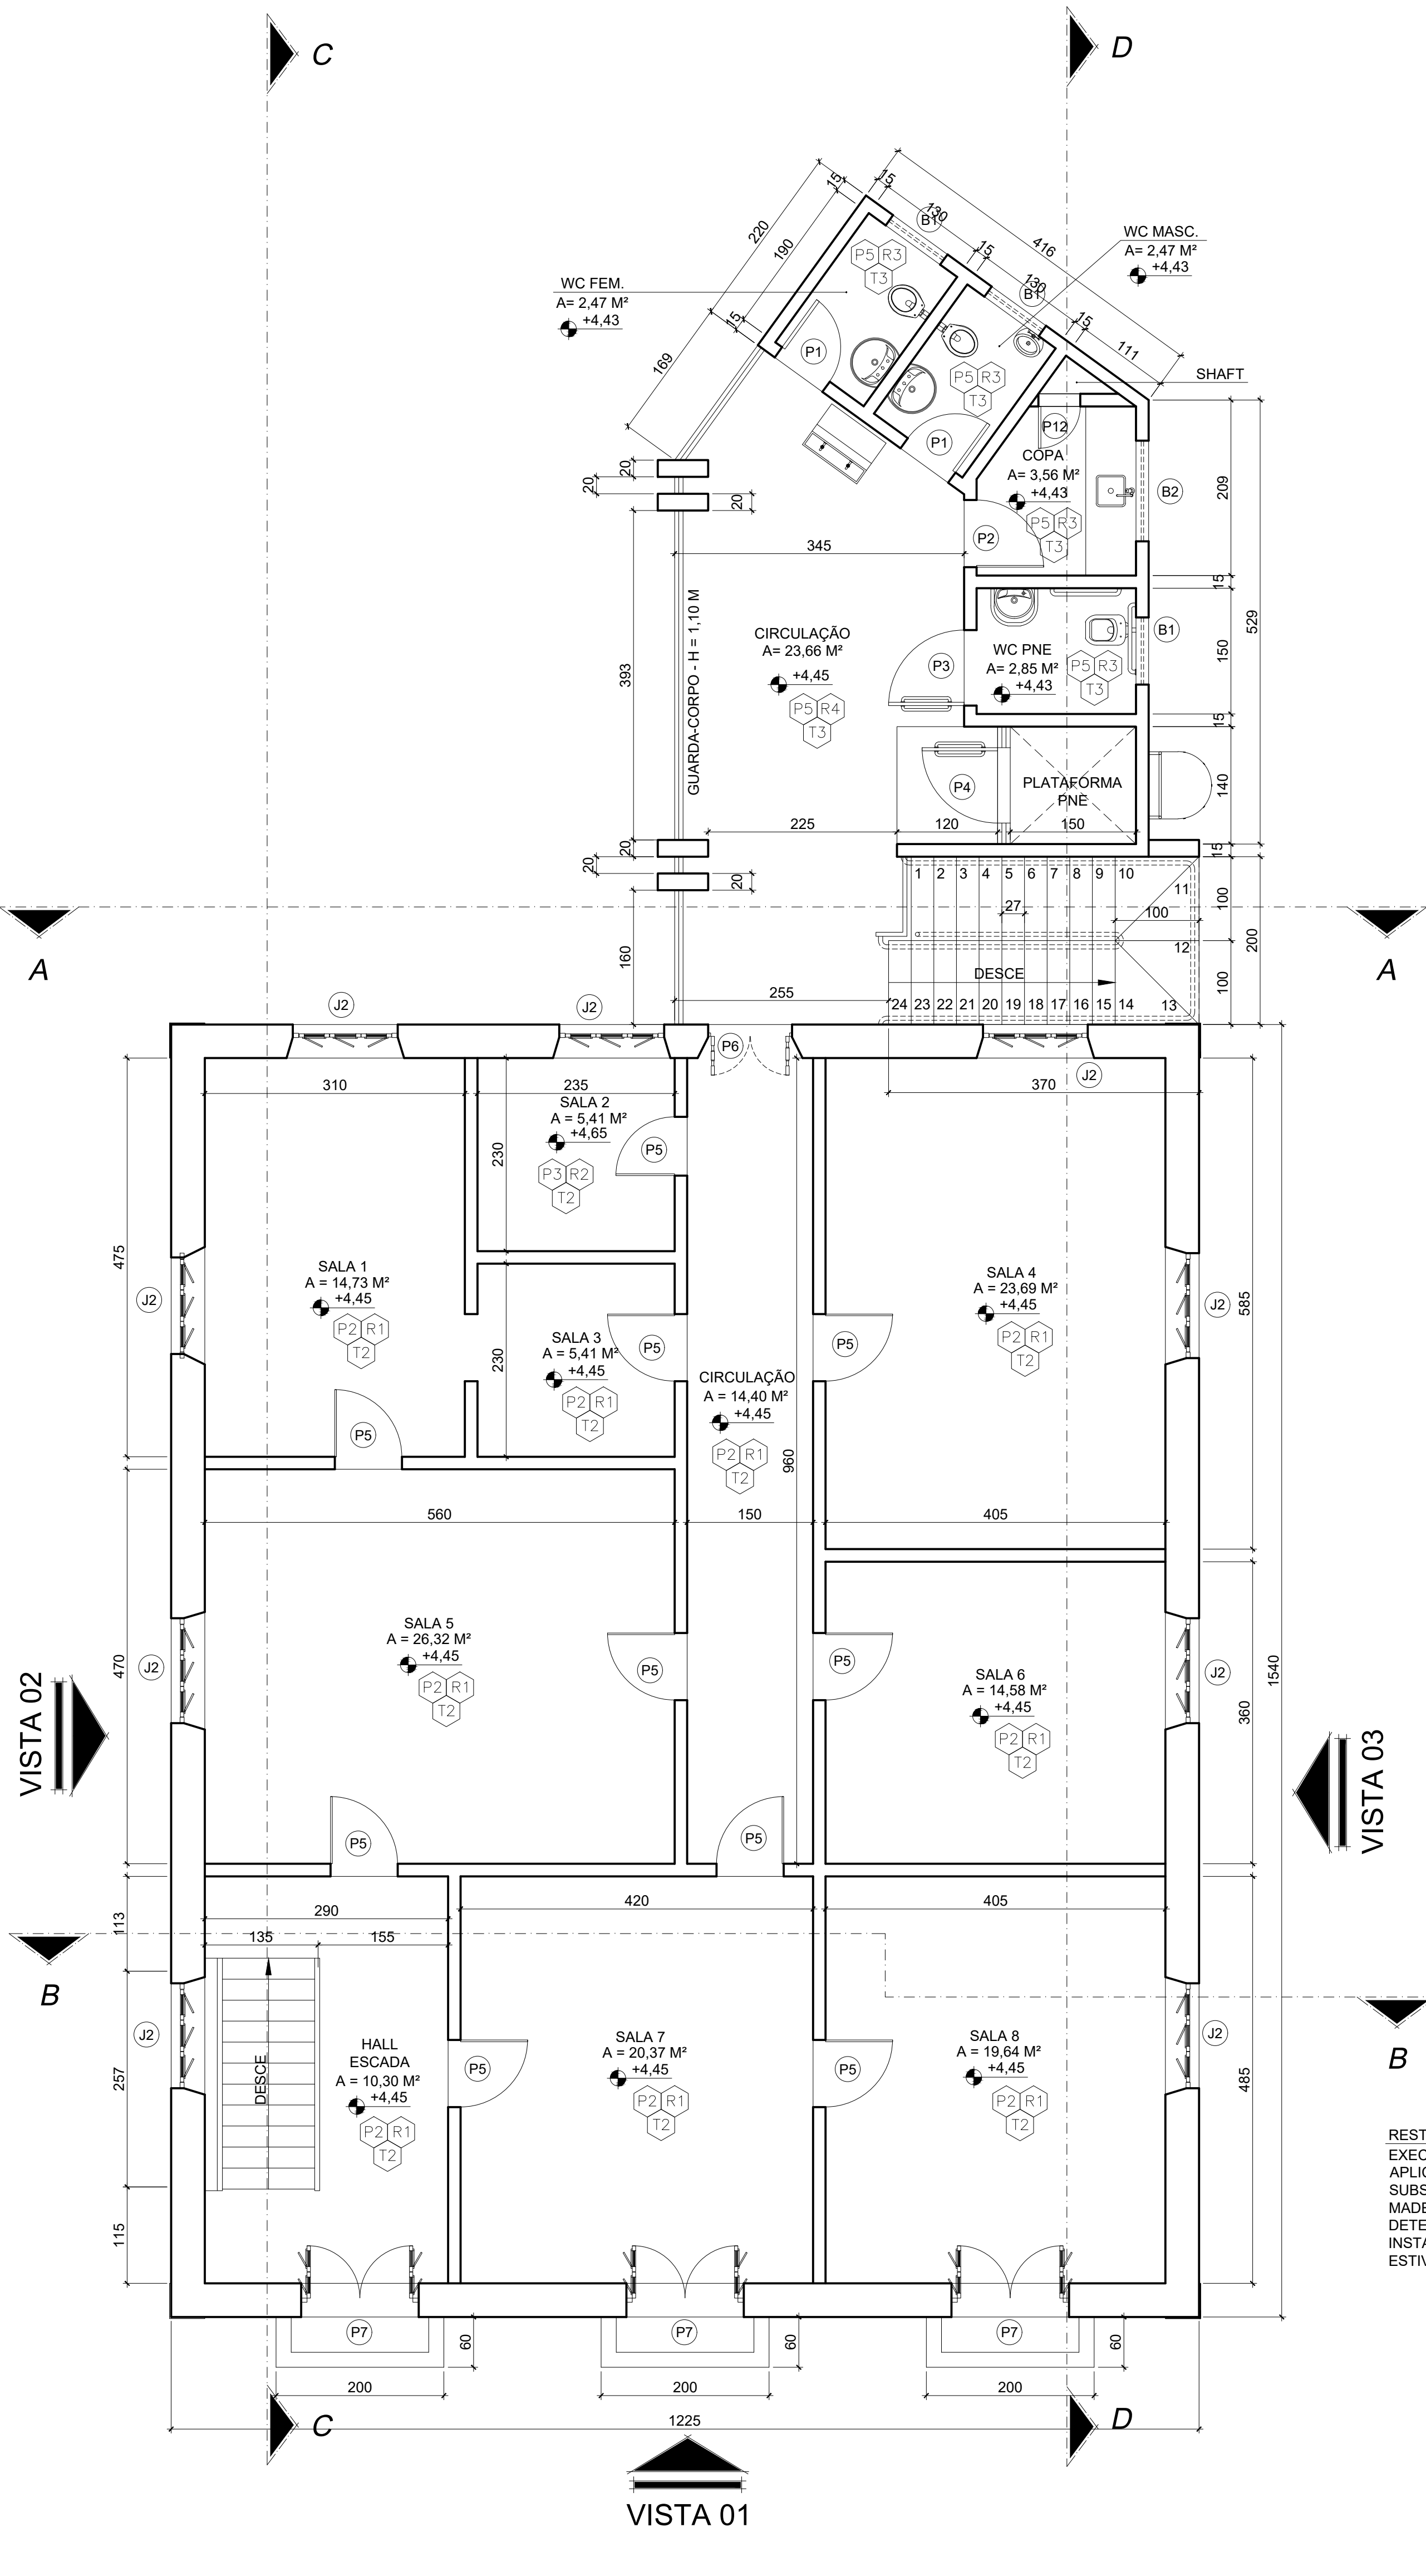


PLANTA BAIXA - PAV. SUPERIOR - MUSEU PERMANENTE
ESC. 1/50

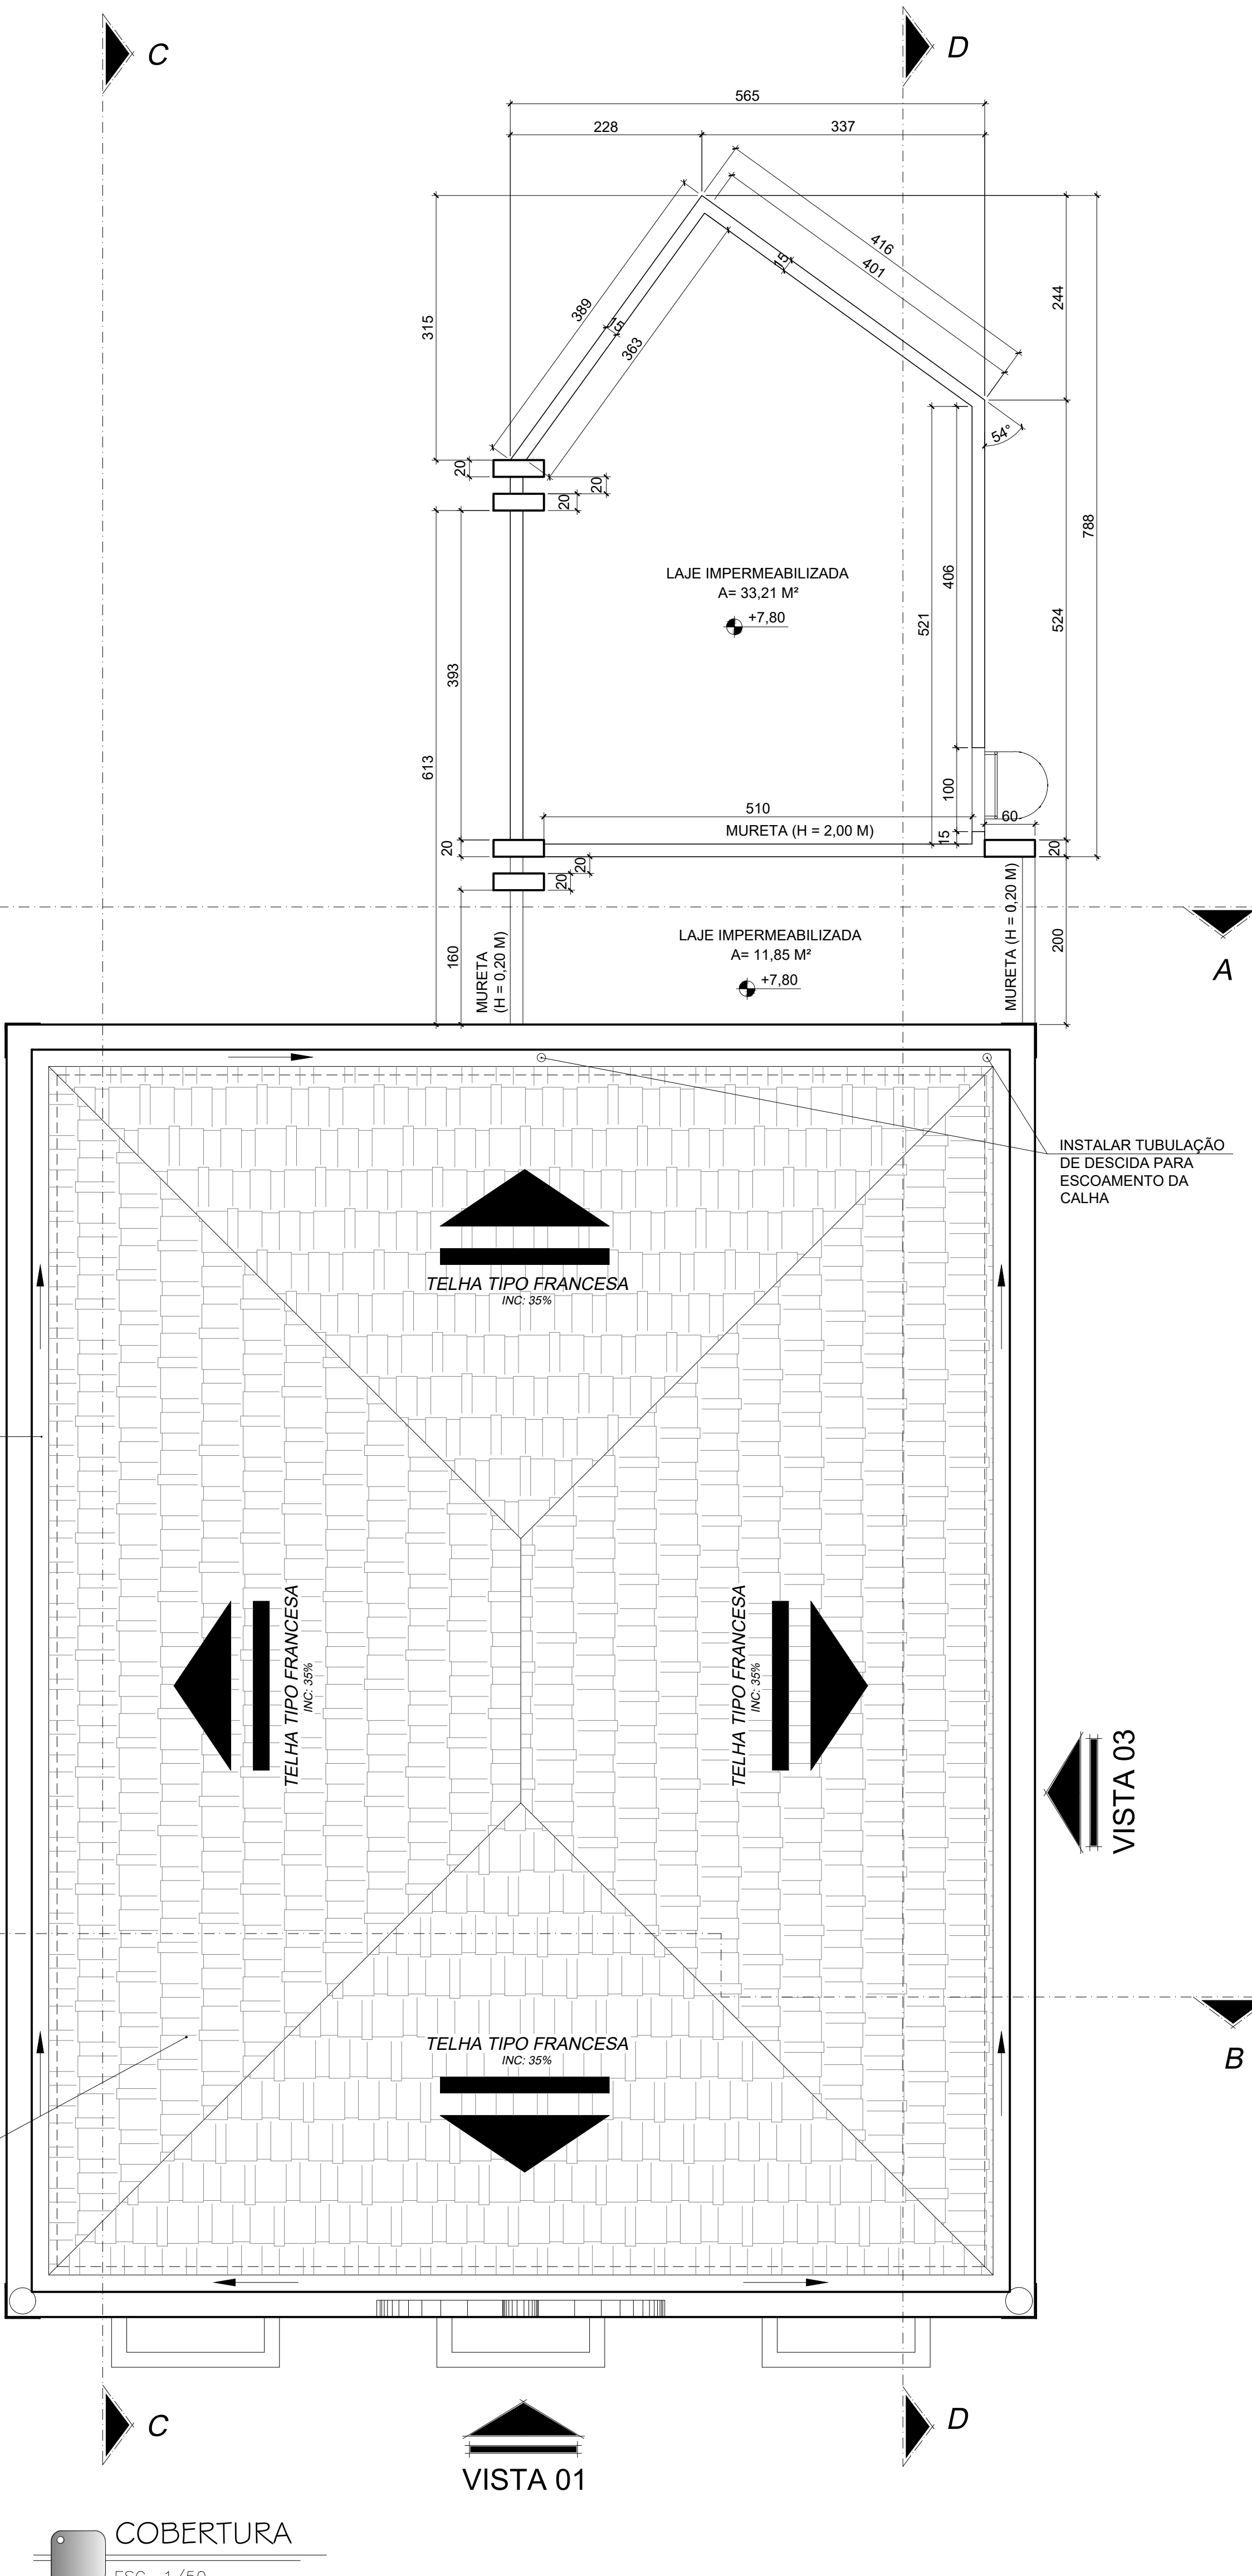


COBERTURA
ESC. 1/50

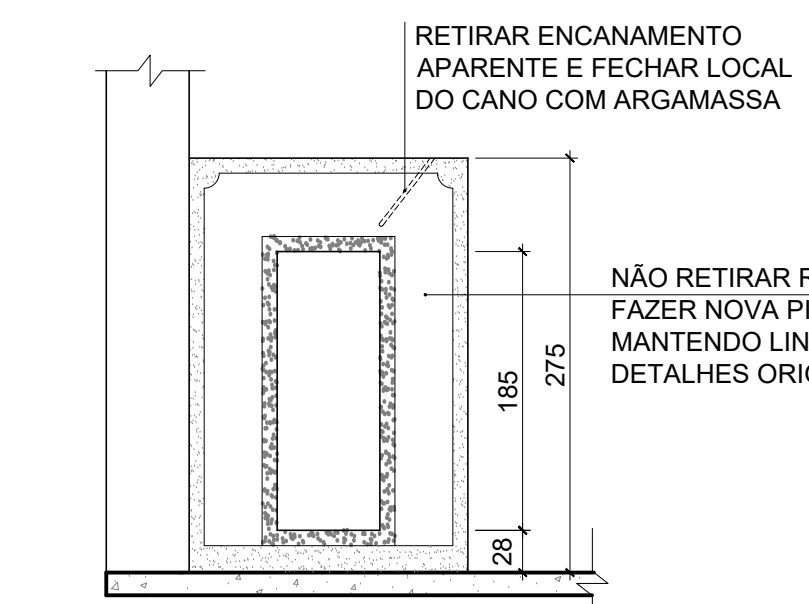

VISTA 04 - DEFUMADOR
ESC. 1/50

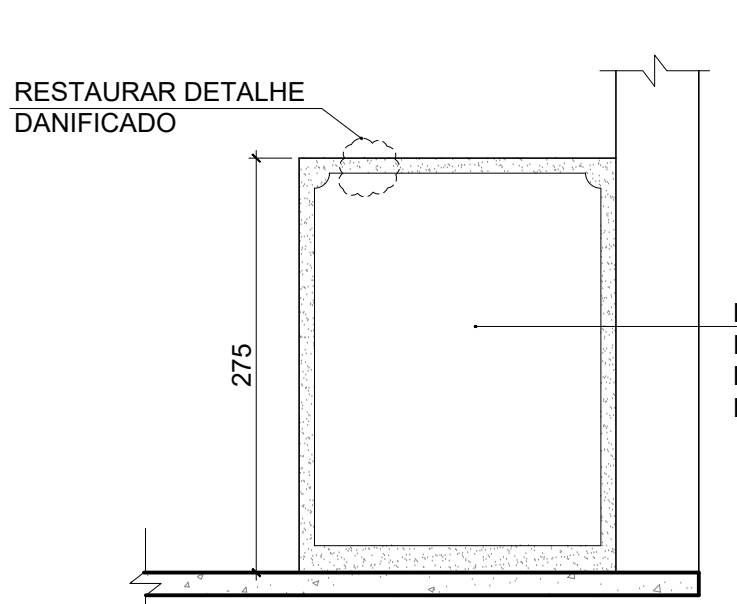

VISTA 05 - DEFUMADOR
ESC. 1/50

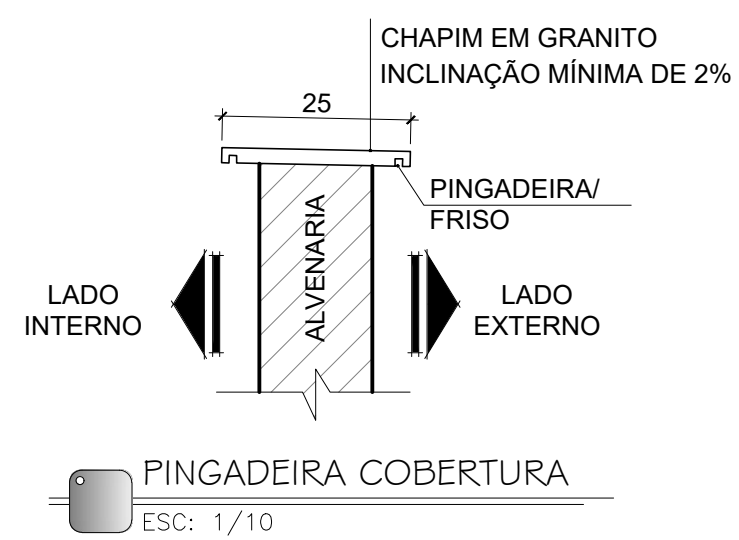

PINGADEIRA COBERTURA
ESC. 1/10

QUADRO DE ÁREA		
ÁREA DO TERRENO (M²)	EXISTENTE	AMPLIAÇÃO
ÁREA TERREO (M²)	188,65	49,43
ÁREA PAV. SUPERIOR (M²)	188,65	49,43
SUB-TOTAL (M²)	377,3	98,86
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA (M²)	476,16	
ÁREA PROJEÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (M²)	238,08	
TAXA DE OCUPAÇÃO (%)	30,01	
COSÍFICIENTE DE ARBORETOAMENTO	0,50	
ÁREA PERMEÁVEL (M²)	176,91	
TAXA DE PERMEABILIDADE (%)	22,55	
GABARITO	02	

QUADRO DE ESQUADRIAS							
COD	TIPO	LARG. (CM)	ALT. (CM)	PARAPEITO (CM)	MATERIAL	Área (m²)	QTD.
B1	MAXIM-AR 1 FOLHA	80	40	170	ALUMÍNIO E VIDRO	0,32	6
B2	MAXIM-AR 1 FOLHA	120	40	170	ALUMÍNIO E VIDRO	0,48	2
J1	JANELA DE ENROLAR + GRADIL + VIDRO	115	165	100	FERRO E VIDRO	1,90	4
J2	JANELA PANTOGRÁFICA 3 FOLHAS	125	205	100	MADEIRA	2,56	10
P1	PORTA DE ABRIR	70	210	-	VENEZIANA DE ALUMÍNIO	1,47	4
P2	PORTA DE ABRIR	80	210	-	VENEZIANA DE ALUMÍNIO	1,68	2
P3	PORTA DE ABRIR	90	210	-	VENEZIANA DE ALUMÍNIO	1,89	2
P4	PORTA DE ABRIR	90	210	-	ACO COM VIDRO	1,89	2
P5	PORTA DE ABRIR	80	210	-	MADEIRA	1,68	10
P6	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS	100	305	-	MADEIRA	3,05	1
P7	PORTA PANTOGRÁFICA 4 FOLHAS	140	305	-	MADEIRA	4,27	3
P8	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS	170	300	-	MADEIRA	5,10	1
P9	PORTA DE ENROLAR + GRADIL + VIDRO	140	300	-	CHAPA RAIADA + GRADIL + VIDRO TEMPERADO	4,20	1
P10	PORTA DE ENROLAR + GRADIL + VIDRO	170	300	-	CHAPA RAIADA + GRADIL + VIDRO TEMPERADO	5,10	2
P11	PORTA DE ENROLAR + GRADIL + VIDRO	200	300	-	CHAPA RAIADA + GRADIL + VIDRO TEMPERADO	6,00	1
P12	PORTA DE ABRIR	50	170	-	VENEZIANA DE ALUMÍNIO	0,85	2

TÍTULO:		PREFEITURA DE	
Projeto de Restauração do Casarão Madame		BAIXO GUANDU	
Albertina Holz, localizada na Av. Rio Doce,			
nº 34, Centro - Baixo Guandu/ ES			
PROPRIETÁRIO:		27.165.737/0001-10	
Município de Baixo Guandu			
RESPONSÁVEL:		Fabricio Benicio de Brito	
		Engenheiro Civil - CREA: ES-045921/D	
PROJETO:		Priscila David da Silva	
		Engenheira Civil - CREA: ES-045921/D	
DETALHES:		Planta Baixa - Térreo/ Pavimento Superior e Cobertura	
ASSINATURA:		Arquitetura	
		01/03	
		FEV/ 2022	